Montageanleitung Kamera

Benötigt werden:

- 1x Kamerahalterung mit USB-Kameramodul
- 1 x Schlüssel zum Einstellen der Linse
- 2 x Linsenkopfschraube M3 x 14 mit einer POM Unterlegscheibe
- ein Torx-10-Schlüssel
- USB Verlängerungskabel

Die Kamera muss zu Beginn der Montage entsprechend der Achsen auf dem Halter montiert werden, je nach Montagerichtung auf der Z-Achse und dem Koordinatensystem der Maschine. Der Kabelausgang bzw. die Aussparung im Gehäuse muss in die -Y Richtung zeigen:






Die Kamera nur mit den mitgelieferten Linsenkopfschrauben oder geeigneten Linsenkopfschrauben befestigen. Bei Montage in Holz einfach mit D2.5mm bohren und die Gewindeschrauben direkt eindrehen. Ein Gewinde formt sich von selbst.

Keine Senkkopfschrauben oder Holzschrauben verwenden. Diese könnten den Halter sprengen!

Das Kabel nach der Montage mit geeigneten Mitteln zugentlasten. Die POM Scheiben liegen jeweils unter die Klemmschrauben in den Langlöchern:

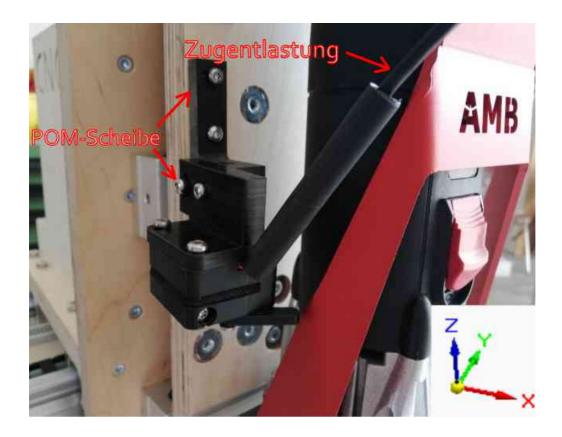

Software

Ein Teilnehmer hat für uns und alle ein kleines Kamera-Programm geschrieben. Eine kleine Software, die sehr aufgeräumt, klar und einfach daherkommt und alles hat, was sie braucht. CNC14 Camera läuft auf Windows (ab Windows 7), Linux und MacOS und ist kostenfrei! https://github.com/sussner/CNC14Camera
Vielen Dank an Gerd Sussner für CNC14 Camera!

Für alle mit neuerer Mac-Version, wo diese Software nicht oder nicht gut läuft, hat ein Teilnehmer eine Software geschrieben, die er ebenfalls kostenfrei zur Verfügung stellt: https://github.com/ahartman/CNC-Camera-Installer


Vielen Dank André!

Justieren und Inbetriebnahme der Kamera Als erstes wird die Kamera auf eine Z-Höhe gefahren, die es später ermöglicht, mit einem gespannten Werkzeug bequem über ein Werkstück zu fahren.



Durch leichten Druck auf die Staubklappe lässt sich diese aus der Arretierung wegdrehen.

Die Moosgummischeibe dient hierbei als Federelement.

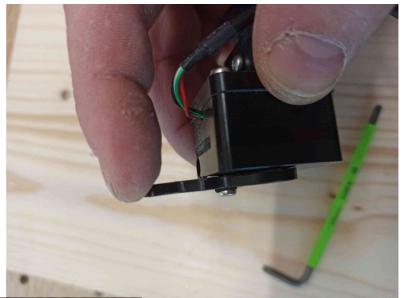




Zum Einstellen der Bildschärfe / Linse der Kamera, den Fokus auf das Werkstück richten. Dazu ein Stück bedrucktes Papier auf den Maschinentisch legen.

Mit dem mitgelieferten Kronenschlüssel kann die Linse im montiertem Zustand gedreht werden.

Bei Bildunschärfe zuerst versuchen die Linse im Uhrzeigersinn einzuschrauben. Wenn es schlechter wird, die Drehrichtung umkehren.




Einstellen bis das Bild klar erkennbar ist...

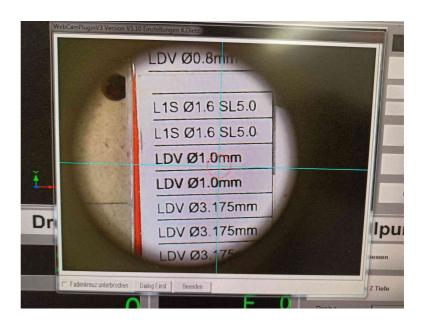

...und dann die Linse mit dieser Schraube klemmen. Beim Drehen der Linse sieht




man, wie das Kamerabild "wandert". Deshalb ist das Klemmen der Linse so wichtig, sonst könnte sich später das Fadenkreuz verstellen. Zum Ausrichten der Achsen benötigen wir eine Referenz, parallel zu unseren Achsen. Dazu ein Kreuz in die Opferplatte auf den aktiven Nullpunkt gravieren. Wenn der Kontrast des Materials nicht ausreichend ist, kann die Gravur mit Bleistift nachgezogen und der Überstand dann abgeschliffen werden.

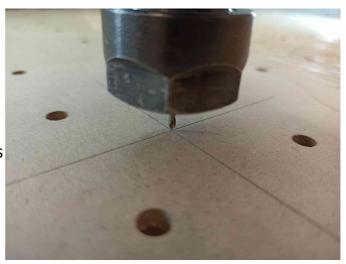


Als nächstes fährt man mit der Kamera über das gravierte Kreuz und löst die vier Schrauben von oben.



Über dem Kreuz wird als erstes die Drehung ausgerichtet. Dazu die vier Schrauben lösen. Mit der Maschine das Kreuz anfahren und die Kamera drehen, bis das Fadenkreuz mit der Gravur deckungsgleich ist.

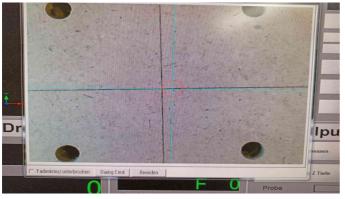

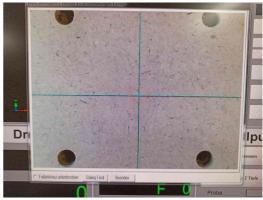


Wenn man zufrieden ist, können die Schrauben wieder vorsichtig angezogen werden.

Als nächstes wird die Kamera parallel zur Z-Achse ausgerichtet.


Dazu die Z-Achse so weit wie möglich nach unten fahren, Fadenkreuz auf der Gravur positionieren und fahren anschließend die Z-Achse ganz nach oben.

Jetzt eine oder beide Achsen in die entgegengesetzte Richtung und erfahrungsgemäß noch etwas weiter, drehen als der ursprüngliche Abstand zum Kreuz.

Abweichung vorher:

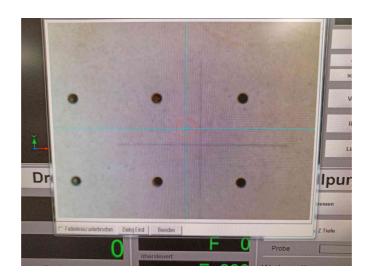


Abweichung nacher:

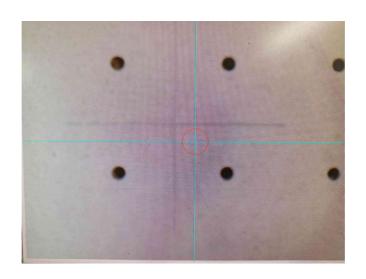

Dann die Z-Achse wieder ganz nach unten fahren, auf das Kreuz positionieren

und den Vorgang wiederholen, bis das Fadenkreuz keine Abweichung mehr aufweist. Anschließend die restlichen Schrauben klemmen.

Achtung! Ein verschieben des Fadenkreuzes im Menü nach dem Einstellen der Kamera kann die ganze Einstellung wieder ruinieren. Deshalb das Fadenkreuz zentrieren und nicht mehr verschieben.

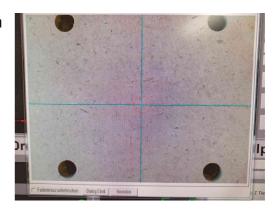

Wenn dann die Kamera genau auf dem Fadenkreuz steht und sich beim rauf- und runterfahren nicht mehr ändert, dann können die angezeigten Werte in die Steuerung als Kamera-Offset übernommen werden.

In Candle muss dazu der jeweils angezeigte Wert mit G92 in einem Makro eingetragen werden. Das Minusvorzeichen beachten und das Trennzeichen mit einem Punkt statt Komma. Das Semikolon dient als Zeilentrennzeichen, die Ausrufezeichen dienen als Kommentar.

Empfehlung auf Makro 1:

"Kamera Nullpunkt setzen"; G92X8.348Y76.905"

Empfehlung auf Makro 2:

"Werkzeug auf Nullpunkt fahren"; G1XoYoF1000 zum Positionieren des Werkzeugs auf den Nullpunkt.

Achtung! Es folgt keine Z Bewegung. Erst prüfen ob das Werkzeug nicht kollidieren kann.

Empfehlung auf Makro 3: Man lässt die Kamera wieder auf den Nullpunkt fahren. Dies kann zur Kontrolle des aktuellen Nullpunkts verwendet werden. "Kamera auf Nullpunkt fahren"; G1X8.348Y76.905F1000

Viel Spaß und gutes Gelingen mit dieser Anleitung und der Kamera.

Alois Schmid

